

Foto d'insieme

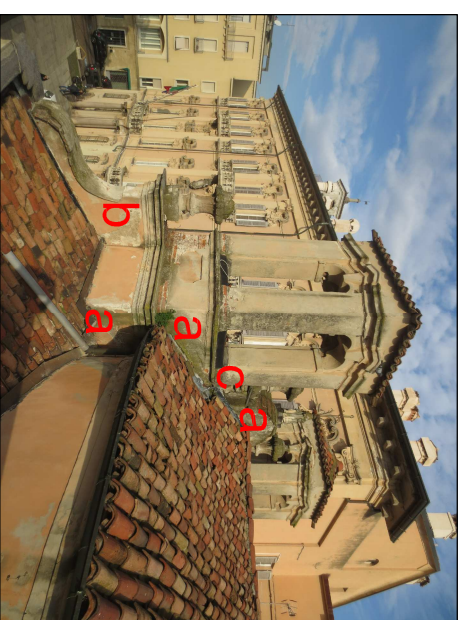


Foto di dettaglio



Cornicioni e intonaci controfacciata

Controfacciata e prospetto laterale



Analisi del degrado

- a** - Intonaco umido degradato, deposito in alcuni punti di muschi/licheni.
- b** - Intonaco degradato, sono presenti zone dove l'intonaco è fortemente degradato.

Intervento di risanamento

- 1** - Disinfestazione da colonie di micro organismi autotrofi e/o eterotrofi, mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica.
- 2** - Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disagregazione o polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante ai silicati di etile o malte idrauliche ove opportuno.
- 3** - Rifacimento parte di intonaco mancante o rimosso, in malta di calce idraulica o biocalce certificata NHL, previa picchettatura delle sole eventuali parti in cemento residui.
- 4** - Stesura di due mani di tinta a calce a pennello.
- 5** - Protezione superficiale con prodotto polisilossano o scialbo pigmentato o idrossido di calcio applicata a pennello.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MEZZABARBA (Cod. int. 159)

PROGETTO ESECUTIVO

Data	Luglio 2020
Responsabile del procedimento	Arch. Mara Latini
Il Dirigente del Settore LLPP.	Arch. Mara Latini

Titolo	RIPRESE FOTOGRAFICHE DI DETTAGLIO RILIEVO GEOMETRICO E MATERICO ANALISI DEL DEGRADO DESCRIZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO
	Controfacciata : Cornicioni e Intonaci

Elaborato	A - 15
Progettista	arch. Vito Pasi
Collaboratori	arch. Teresio Fasani arch. Angelo Di Meo